
## **ESB/PPB1**

## **LKMHEATLOCK**

Table 1

熱膨脹參數						
	T=36	T=46	T=56			
200	0.08	0.10	0.13			
250	0.10	0.13	0.16			
300	0.12	0.16	0.20			
350	0.14	0.18	0.23			

20	2	ESB2046102	射咀, L=46mm	
15	1	DW08 x 40	管釘 ø 8 x 40	
14	1	TC00040180	熱電偶, L=12mm	
13	14	MF6S05 x 008	螺絲 M5 x 8	
12	2	DW03 x 12	管釘 ø 3 x 12	
11	2	DSP0300306	背托鋼墊片	
10	2	KE02500305	背托陶瓷墊片	
9	1	CS06020	螺絲 M6 x 20	
8	1	DSP0353010	中央定位鋼墊	
7	1	KEM03001017	陶瓷中央定位圈	
6	1	DSPP503107	擋板	
5	1	DSP4503008	進料咀	
4	4	MHWIRE050	電線	
3	4	MHCONN001	電線連接器	
2	2	MHI02400	管式發熱線	
1	1	MI2400004608	I型標準流道板	

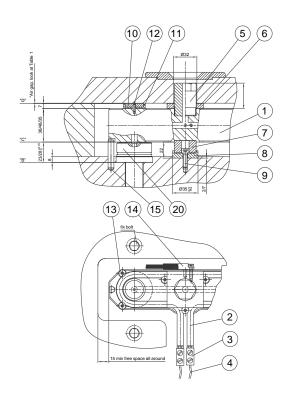


# 流道板的安裝


#### 熱流道板安裝指引


在裝配流道板之前請核對以下:

- 調整所有要裝置陶瓷圈的位置(B)深度一致。
- 放入射咀,檢查所有射咀頂部高度是否一致,並保持與C平面在最大間隙不超過0.01mm的範圍。利用射咀頂部取3點平衡值作為高度平面數據。
- 3. 將陶瓷中央定位圈KEM03001017和中央定位 鋼墊DSP0353010組裝在一起,測量其總高度 (約24mm)。再測量陶瓷圈嵌入熱流道板的深度 (約2mm),剩下高度為約22mm。然後,測量 C和B之間的距離(大約23或28mm,由射咀的 大小決定)。所以鋼墊嵌入CAVITY板內的深度 約為7或2mm。流道板與射咀是否在同一水平 面上及保持其在中央定位墊片控制下不會有太 多的轉動是很重要的。
- 4. 檢查流道板上的孔與型腔板孔是否配合,以便確定流道板是否被固定好。
- 5. 將背托陶瓷墊片KE02500305裝配到鋼墊片 DSP0300306/DSP0300312內,確保陶瓷墊片 裝到鋼墊片底部。檢測所有元件的高度。調整 所有元件到同一高度,允許偏差在0.005mm以 內。再用管釘DW03x12將陶瓷墊片固定到流道 板上。查詢Table1中熱膨脹尺寸,調整D處的 氣縫寬度。
- 6. 將流道板放在射咀上,用陶瓷中央定位圈 KEM03001017定位。然後用管釘固定在流道 板上已加工的槽內。這一步不需要O-RING密 封圈。
- 7. 用螺釘鎖緊流道板,檢查電線是否有受損。
- 8. 檢查後部墊片在D平面上,應該在0.005mm以內.
- 9. 取下流道板,安裝上所有的O-RING密封圈, 再重裝流道板,確保電線沒有被卡住或放在流 道板上。
- 10. 檢查流道板距離D測量面的準確高度。如果流道板不固定,便安裝並鎖緊固定板,確保O-RING密封圈壓緊在一起。加熱到原料流動時的溫度再去掉夾板作最後檢查。

### 安裝指引 對注塑機最大的承受壓力:40KN

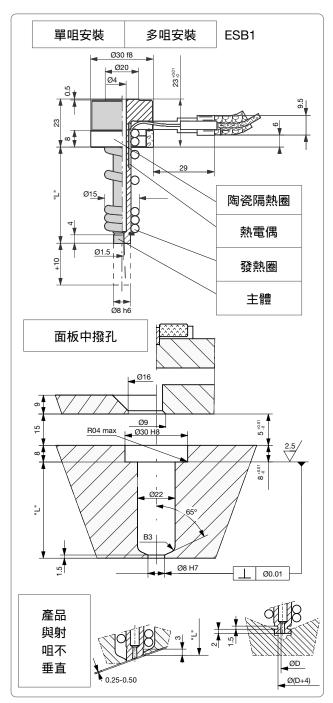

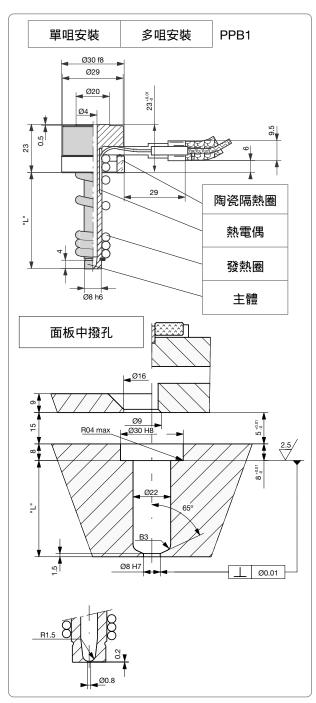

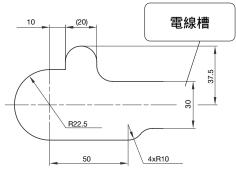

#### 面板射咀撥孔位置附有Bandheater

Art. Nr. B028013180 當所需溫度達250~260 及以上時,最好在射咀的後部安上Bandheater。當注塑敏感之材料時也適合此項情形。

注意:此元件必須與手動溫控箱相連接使用,且不允許與發熱線及熱電偶並聯。

熱電偶的顏色代碼:

黑線:十 白線:一

熱電偶的連接襯套能承受最高溫度240。

測量射咀實際長度 ,同時加上膨脹長度從而算出在 A 板上所須加工的孔深 ( "L" + X.. xx ) ,以確保在產品上留下的澆痕最小。參見以下表格 ( 不同溫度 ,不同膨脹長度 ) :

C = "L" + X. Xx							
°C	26	36	46	86	106		
200	0.03	0.04	0.05	0.10	0.12		
250	0.04	0.05	0.06	0.12	0.15		
300	0.04	0.06	0.08	0.14	0.18		
350	0.05	0.07	0.09	0.17	0.21		

ESB1: 澆口直徑出廠值為ø1.5mm,客戶可視情況加大至ø3mm。 PPB1: 澆口直徑出廠值為ø0.8mm,客戶可視情況加大至ø1.5mm。


以下圖表以不同的塑膠和射膠量做基礎,為選擇射咀澆口直徑提供指示。

注意:如果射咀澆口直徑太小,就需要設定高溫,以避免在注塑過程中塑膠凝固。

1. 低粘性材料: PS, PE, PP

2. 中粘性材料: ABS, SAN, PA, POM

3. 高粘性材料: PC, PMMA, Noryl, PUR, 強化材料(如玻璃纖維等)

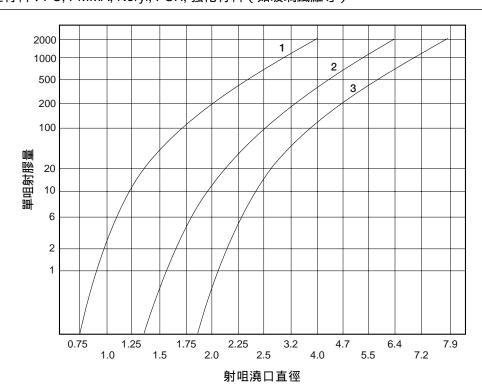

## 射咀組裝

